



Miljö- och byggavdelningen
Marie Olsson

2019-06-26

Dnr:2019.0035

STRÖMSUNDS KOMMUN
BOX 500
833 24 STRÖMSUND

S.12

SOLBERG 2:13 - Inspektion 2019-06-07

Närvarande:

Jesper Lindkvist Ewertzh, fastighetsförvaltning
Marie Olsson, miljö- och byggavdelningen
Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen

Syftet med inspektionen

Miljö- och byggavdelningen genomför tillsyn över avloppsanläggningar som vid slamtömning 2018 har fått vissa brister noterade. Vid inspektionstillfället kontrolleras om avloppet har en oacceptabel omgivningspåverkan.

Platsbesöket var förankrat via brev daterat 2019-05-20.

Bedömning

De brister som noterades vid slamtömningen är inte så pass allvarliga att det krävs omedelbara åtgärder. Däremot finns tecken på att avloppsanläggningen i anslutning till skolbyggnaden (1) börjar ha brister (tecken på tidigare hög nivå i slamavskiljaren) som med tiden kan innebära oacceptabel omgivningspåverkan. Hög nivå tyder på att efterföljande rening fungerar dåligt. Om efterföljande reningssteg blivit tät, kommer nivån i slamavskiljaren att stiga, vilket kan medföra att orenat avloppsvatten bräddar över brunnslöcket.

Noterat vid inspektionen

Vid inspektionstillfället påträffades två avloppsanläggningar, en enkammarbrunn (1) i anslutning till skolbyggnaden samt en två- eller trekammarbrunn (2) i anslutning till gymnastikbyggnaden:

(1) Vid inspektionstillfället var nivån i slamavskiljaren normal. Ingen tydlig avloppspåverkan kunde konstateras i avloppsbrunnens närhet. Ingen avloppslukt, fuktiga markområden eller avvikande växtlighet fanns i närheten av avloppsanläggningen. Det fanns tecken på tidigare hög nivå i slamavskiljaren.

(2) Anläggningen består av två seriekopplade slamavskiljare som utgör en tvåkammarbrunn alt. trekammarbrunn med trasig inredning. Det var mycket låg nivå i slamavskiljarna vid inspektionstillfället. Det fanns en del bråte i bägge brunnar, och i första brunnen var t-rör på utgående ledning trasigt. Inga tecken på avloppspåverkan i området. Anläggningen verkar inte vara i bruk.

Fortsatt handläggning

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för avloppsanläggningen och ska på egen hand kontrollera om det finns en oacceptabel omgivningspåverkan.

Avloppsanläggningen (1) på fastigheten har under åren 2017 och 2018 fått avvikelser "dålig infiltration" efter slamtömning. Det innebär att det vid slamtömning noterats att det rinner vatten tillbaka i slamavskiljaren från efterföljande reningssteg. Det finns därför anledning att i första hand öka egenkontrollen på anläggningen.

I egenkontrollen ska följande punkter kontrolleras:


- Om nivån stiger i slamavskiljaren eller att nivån varierar kraftigt
- Om det periodvis finns en tydlig avloppslukt från eller i närheten av avloppsanläggningen
- Om det finns blöta illaluktande områden i närheten av brunnen eller efterföljande reningssteg
- Om det finns en starkt avvikande växtlighet (t.ex. område med mycket brännässlor)

Om någon eller flera av dessa punkter observeras ska fastighetsägaren kontakta miljö- och byggavdelningen för diskussion om lämpliga åtgärder.

Det kan också vara bra att undersöka skicket och funktionen på avloppsanläggningen i anslutning till gymnastikbyggnaden (2).

Miljö- och byggavdelningen kommer att följa upp årets rapporter från slamtömmare. Om samma brister noteras även i årets slamtömning kan det bli aktuellt med uppföljande tillsynsbesök.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Miljö- och byggavdelningen

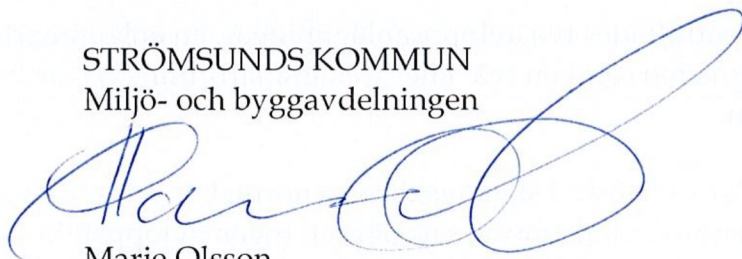

Marie Olsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör


Bilaga

Foton från inspektionstillfället





(2)

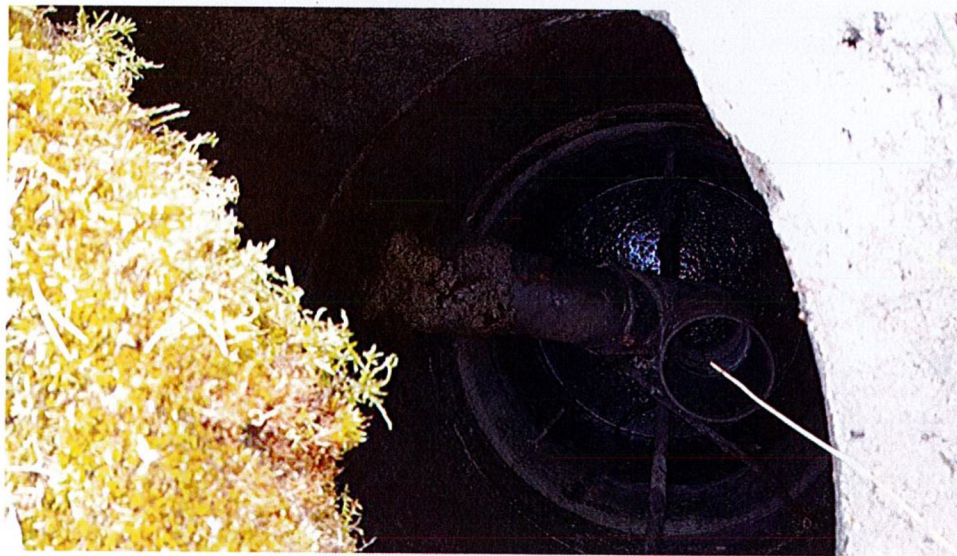

K1



K2