

KULTURHISTORISK UTREDNING 2022


Malin Clarke, Charlotte Skeppstedt

HARPLINGEGÅRDEN

Hallands län, Harplinge socken, Harplinge 5:49

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2022:88

35

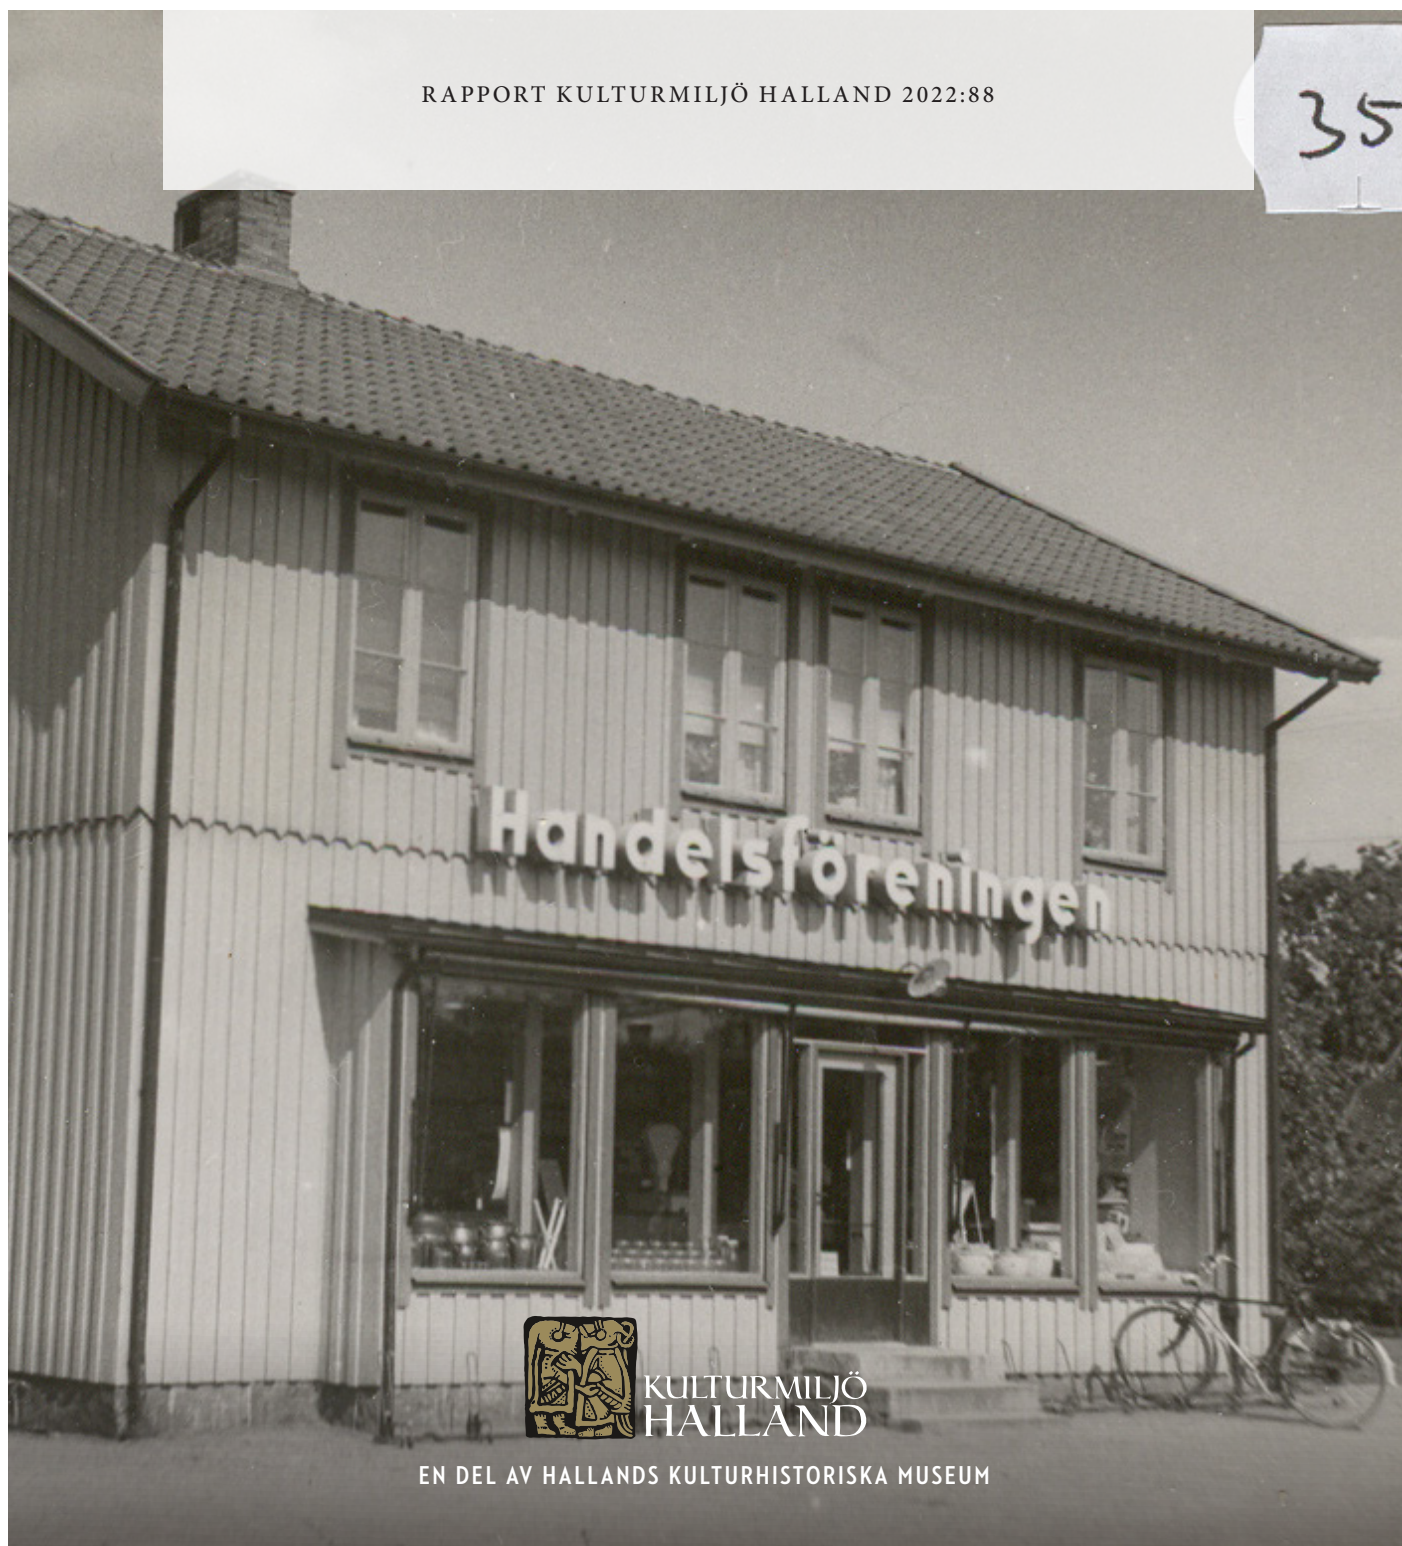

KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2022

Antikvarisk förundersökning 2022

Bild framsida: Äldre foto av byggnaden från okänt datum. Foto: Harplinge hembygds-
förenings arkiv.

Form och layout: Kulturmiljö Halland

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet

Diarie nr: 2022-473

INLEDNING

Uppdraget

Kulturmiljö Halland har fått i uppdrag av Halmstad kommun att genomföra en kulturhistorisk utredning över Harplinge 5:49 inför en ny detaljplan. Uppdraget syftar till att beskriva byggnadens kulturhistoriska värden samt eventuellt föreslå skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Utredningen har genomförts av bebyggelseantikvarier på Kulturmiljö Halland under december 2022.

Befintliga skydd/utpekanden

Harplinge 5:49 har inventerats kulturhistoriskt värdefull (klass C) i den länstäckande bebyggelseinventeringen. Den har tillskrivits ett byggnadshistoriskt, miljöskapande och samhällshistoriskt värde såväl som ett identitetsvärde.

Fastigheten ligger även inom kulturmiljöprogram för Halmstads kommun, område 13 - Harplinge stations-samhälle. Rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet är bland annat att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess arkitektur, historia och ursprungliga utseende och att ny bebyggelse placeras utmed befintligt gatunät och anpassas till befintlig bebyggelse.

Planerade åtgärder


Den aktuella fastigheten ligger inom ett område i Harplinge som är aktuellt för en ny detaljplan där möjligheten till centrum- och bostadsändamål skall prövas.

HISTORIK

När Mellersta Hallands järnväg drogs fram i slutet av 1800-talet köptes marken kring nuvarande Harplinge upp och en station öppnades på platsen. Kring det nybyggda stationshuset växte efterhand ett samhälle upp med affärer, hantverkarverkstäder och bostadsfastigheter. När elektriskt ljus kom till orten på 1920-talet tog utvecklingen av samhället fart ordentligt. När Västkustbanan lades om 1985 flyttades järnvä-

gens tidigare dragnings och spår genom Harplinge
togs så småningom bort.

Intresset för kooperativa föreningar hade vuxit sig starkare i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. På Harplinge inköpsförenings (bildad redan 1897 och Sveriges första lantmannabutik öppnades) årssammanträde den 28 mars 1902, bildades Harplinge handelsförening på initiativ av folkskolläraren Lars Petter Norrgren. Harplinge handelsförening blev medlem i Kooperativa förbundet, KF. Harplinge Inköpsförening hyrde sedan tidigare ett magasin på Harplinge nr 5 som ägdes av lantbrukare Johannes Svensson i Skintaby. I magasinet kunde handelsföreningen den 20 november 1902 öppna en affär. Magasinet hade två små rum och ett kök på södra gaveln. Inför öppnandet av affären revs en vägg i lägenheten, det sattes in en disk och hyllor spikades upp på väggen. Därefter kunde affären öppna. Det gamla köket användes som

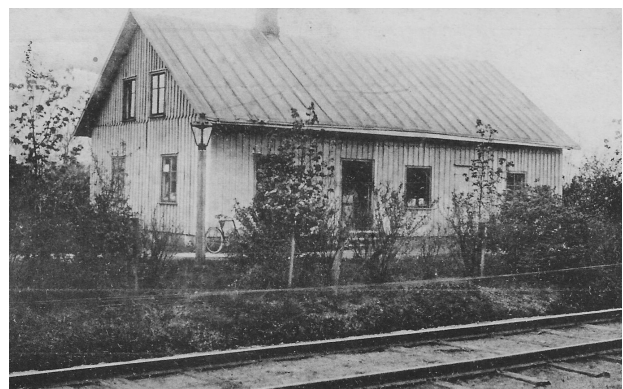

Det ursprungliga magasinet där Handelsföreningen startade sin butik och som sedan ingår i den nya affärsbyggnaden. Foto: Harplinge hembygdsförening.

KOOPERATIVA FÖRBUNDET, KF

Kooperativa förbundet bildades 1899. Bildandet skedde som ett led i den vid tiden växande arbetarrörelsen och försök från bland annat fackförbund och flera politiska partier att göra affärsinnehavarens ställning mot kunderna mer moralisk. Verksamheten skulle motverka de problem som från arbetarrörelsen såg med den konventionella dagligvaruhandeln. Bland annat förbjöds köp på kredit eftersom det försatte fattiga i ett slags livegenskap hos den lokala handlaren. Att vinsterna skulle gå tillbaka till kollektivet var även det ett bärande mål. I verksamhetsberättelsen återfinns följande formulering: "Låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar uti icke är någon vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare mänsklighet."



Harplinge handelsförenings affär med föreståndarebostad på den tillbyggda övervåningen. En del av huset, delar av bottenvåningen och vinkeln bakåt användes tidigare som magasin för Harplinge inköpsförening. Fotot är troligtvis taget runt 1910-talet efter tillbyggnaden av den andra våningen. Foto: Harplinge hembygdsförening.

lagerrum. Butiken låg lämpligt till vid Skintabyvägen alldeles intill järnvägsövergången.

Efter att inköpsföreningen och fastighetsägaren under 1904 inte kommit överens om byggnadens underhåll, bland annat var taket otätt, valde inköpsföreningen att bygga ett nytt magasin som var beläget på östra sidan om järnvägen närmare järnvägsstationen, vilket stod klart 1906. (Harplinge inköpsförening är idag Harplinge Lantmän och finns fortfarande kvar i samhället men på en annan plats norr om byn.) Samma år köpte handelsföreningen den gamla magasinsbyggnaden av Johannes Svensson och fortsatte att bedriva butik.

När Handelsföreningen övertagit fastigheten förstörades butiken 1907 genom att en vinkel byggdes åt väster och en andra våning byggdes på i väst-östlig riktning över den nya vinkeln och halva det gamla huset. Den andra våningen inreddes till bostad för föreståndaren. Byggnadens huvudfasad ändrades från att ha varit vänd mot järnvägen i öster till att vara vänd mot söder.

Ingång till butiken skedde genom en entré på det syd-östra hörnet. Butiksinteriören var som en traditionell lanthandel där man handlade över disk.



Butiksinteriör i Harplinge handelsförenings affär när den var speceriaffär med handel över disk. Foto: Harplinge hembygdsförening.



Harplingegården

Flygfoto över Harplinge av okänt datum. Handelsföreningens hus utpekad nere i vänstra hörnet. Affären hade en bra placering intill järnvägen och en korsning med järnvägsövergång. Foto: Hallands konstmuseum.

Nedan: Foto på hur Handelsföreningens butik såg ut vid denna tid. Foto är okänt. Foto: Harplinge hembygdsförening.







År 1932 byggdes butiken ut och framsidan fick en grund utbyggnad med skyltfönster och ingången till butiken i mitten. Därefter utökades byggnaden ytterligare något genom att kontoret förstörades. Butiken har haft namn som Handelsföreningen och Konsum. Under åren tillkom även flera filialer runt om i bygden, bland annat i Haverdal och i Särda. Butiken hade även en varubuss som körde ut och sålde matvaror.

Vid något tillfälle har Konsumbutiken byggts om och anpassats mer till snabbköpskonceptet. Entrén förändrades och nertill på fasaden fick byggnaden högt placerade liggande fönster, anpassade för att det skulle gå att ha butiksinteriör mot väggarna. Tillbyggnader har

även gjorts åt väster, för utökad lager och kontor. Handelsföreningens butik, Konsum, lades ner runt 1980.

Hösten 1980 ansökte Harplinge handelsförening om ändrad användning av byggnaden. Butikslokalerna byggdes om till samlingslokaler och byggnaden användes under en tid som bygdegård. Kommunen köpte senare fastigheten och 1996 ansökte de om ändrad användning till fritidsgård. Vid denna ombyggnad sattes entrédörr och skyltfönster i den grunda utbyggnaden mot söder igen och ersattes av en diskret nödutgångsdörr. År 2016 ändrades användningen återigen, denna gång till gym.

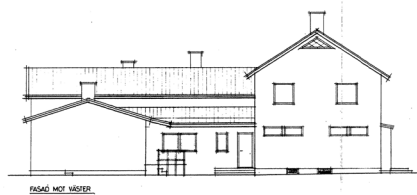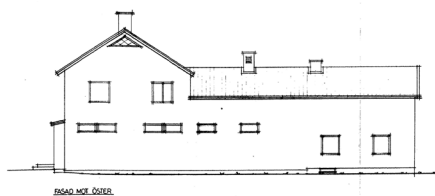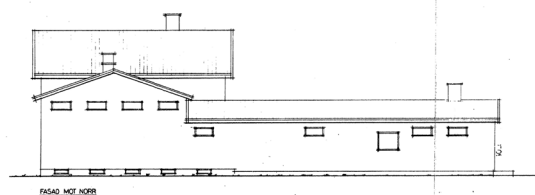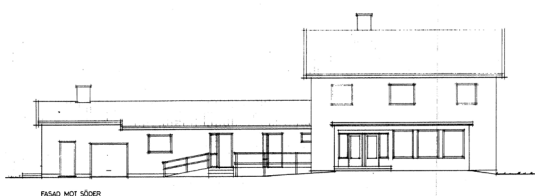

Uppmåtningsritning från 1996 av Fredblads arkitekter, då användningen ändrades från bygdegård/samlingslokal till fritidsgård. Så länge byggnaden användes som bygdegård fanns fortfarande butiksentrén med skyltfönster kvar.


BESKRIVNING

Omgivning

Harplinge bygdegård, *Harplingegården*, ligger i den södra delen av Harplinge samhälle, nära infarten mot centrum, som bl a består av affär, pizzeria, den gamla stationsbyggnaden och en väderkvarn. Byggnaden ligger på en hörntomt i korsningen Harplinge stationsväg och Skintabyvägen. Strax öster om Harplingegården gick tidigare järnvägen genom samhället. På andra sidan Skintabyvägen ligger Börjes konditori. Bebyggelsen runt omkring är småskalig. Väster ut finns framför allt nyare villabebyggelse, medan bebyggelsen i öster och norr är mer blandad. Tomterna är stora och det är mycket grönska. Längs den gamla banvallen finns ett grönstråk med gång- och cykelväg.

Fastigheten


Byggnaden ligger på en stor fyrsidig tomt som är smalare i den västra delen. I vinkel mellan byggnadskropparna och framför tvåvåningsdelen finns en asfalterad yta, medan det öster om finns en grusyta. Den asfalterade ytan och grusytan används som parkering. Väster, norr och nordost om byggnaden finns gräsmatta. Längs med tomtgränsen i söder och väster löper en häck och mot grannen i norr ett trästaket. Ett stort träd står i hörnet på gräsmattan intill asfaltsplanen. I öster finns häck längs gång- och cykelvägen och några större träd.

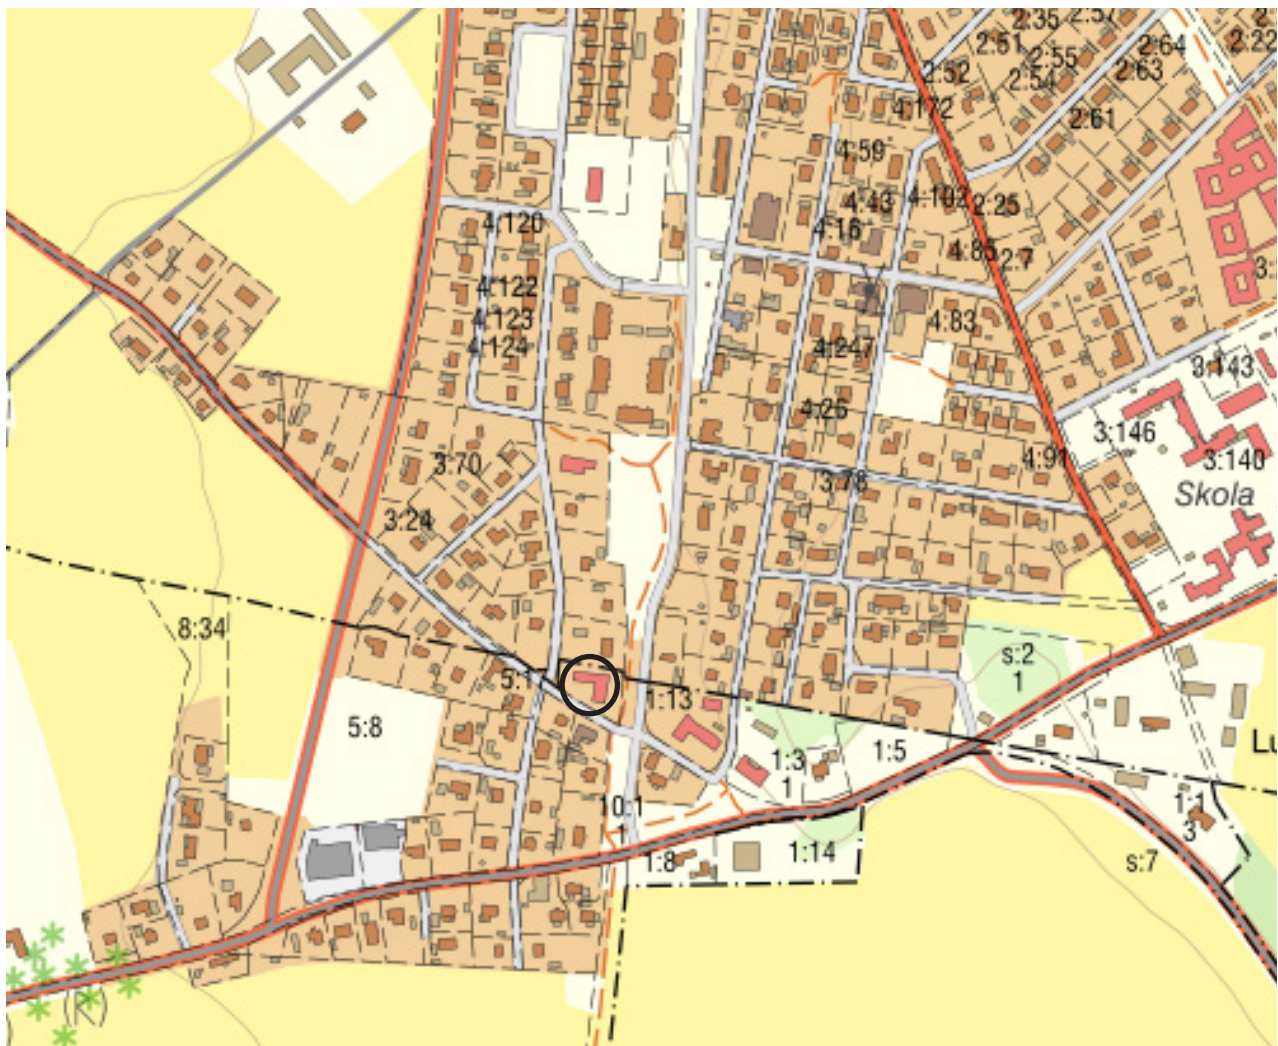

Harplinge 5:49 är markerad med en svart ring i karta. Karta: Lantmäteriet

Exteriör

Byggnaden har en byggnadskropp i två våningar mot Skintabyvägen. På dess baksida finns en bred envånings vinkelbyggnad mot norr. Vinkelbyggnaden är i sin tur utbyggd med ytterligare en envånings vinkelbyggnad mot väster. Källare finns i den västra delen av tvåvåningsbyggnaden och längst i norr på den norra vinkelbyggnaden. Hela byggnaden är klädd med ljus gråmålad locklistpanel med vita snickerier. Fönstren är framför allt enlufsfönster, antingen moderna pivåhängda eller något äldre med gångjärn. En del är i liggande format och placerade högt upp på fasaderna. Ett flertal entréer leder in till byggnaden, alla från asfaltsplanen mellan byggnadskropparna. Alla dörrar är olika.

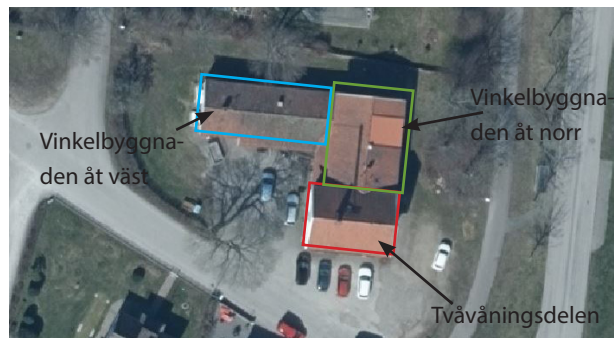

Harplingegården med de tre huskropparna som beskrivs i efterföljande text.



Byggnaden sedd från sydost (ovan) och väster (nedan till vänster). Hela byggnaden har locklistpanel i en ljus grå kulör och röda lertegeltak. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta och träd, främst mot tomtgränsen mot öster. Grusplanen i sydost och asfaltsplanen framför byggnaden i söder används till parkering.

Tvåvåningsdelen

Tvåvåningsdelen har en grund av tuktad natursten. Mot väster finns två igensatta källarfönster. Panelen är bruten mellan de två våningsplanen och den övre panelens underbrädor är sågade i en spets nedtill så att ett mönster bildas på fasaden. Det finns tjocka färglager på panelen. Gavlarna har rektangulära liggande fönster, placerade två och två ganska högt upp. De är pivåhängda på västra gaveln och har gångjärn i ovankanten på östra. På den andra våningen finns pivåhängda enlufts-fönster, utom mitt på huvudfasaden (mot söder) där mittfönstret är ett tvåluftfönster. Högst upp i båda gavelröstena finns ett trekantigt spröjsat fönster. Huvudfasaden har en grund utbyggnad längs större delen av fasaden. Här har tidigare funnits entré och skyltfönster på den tiden byggnaden var konsumbutik. Idag är den klädd med panel och har en enkel trädörr i samma kulör som fasaden. Framför finns en gjuten trappa med planstegen täckta med skifferplattor. Takfoten och gavelutsprången har profilerade taktassar. På taket, förskjuten något åt väster, finns en svart plåtinklädd skorsten bredvid nocken.



Gavlarna på tvåvåningsdelen har ungefär samma utseende med högt belägna liggande fönster nedtill, enlufts-fönster på andra våningen och ett trekantigt spröjsat fönster högst upp i gavelröstet.



Karaktäristiskt för huvudfasaden är den grunda utsskjutande delen som tidigare var byggnadens entré med stora skyltfönster.

Vinkelbyggnad mot norr

Vinkelbyggnaden åt norr består delvis av den äldsta byggnaden på platsen. Denna är sedan både förlängd och påbyggd på bredden och på höjden. Mot väster, mot gården, finns en lägre påbyggnad med en entrédörr i mörkt trä och pivåhängda enlufts-fönster. Till dörren finns en gjuten trappa med plansteg av betongplattor. Påbyggnaden har ett pulpettak med enkupiga röda lertegelpannor. Mot öster har den äldsta delen av byggnaden samma stengrund som tvåvåningsbyggnaden. Där finns inte någon skarv i grunden mellan dessa två byggnadsdelar eftersom de är samtid (tvävåningsdelen är byggd på/utgör en del av den äldsta byggnaden på platsen). Ungefär mitt på övergår grunden i en putsad grund som på gaveln har källarfönster. Panelen är bruten en bit under takfoten och underbrädorna har samma sågning i nederkanten som panelen på tvåvåningsdelen. Byggnaden har vid en tidig ombyggnad höjts motsvarande bit. Den äldre delen har samma liggande fönster som gaveln på tvåvåningsbyggnaden och den påbyggda delen mot norr har enlufts-fönster. På gaveln finns rektangulära liggande fönster högt upp på fasaden.



Vinkelbyggnaden mot norr sedd från väster. Den lägre delen i mitten av bilden tillkom när kontoret utvidgades.



Fasad mot öster och norr. Den vänstra delen, fram till stupröret hör till den äldsta byggnaden på platsen; w magasinet längs med järnvägen. Ursprunglig stengrund finns bevarad. Under den nyare delen finns källare. Källarfönster finns i grunden. Upptill på fasaden syns den delade panelen som också markerar höjningen av huset.

Vinkelbyggnad åt väster

Byggnadsdelen åt väster har i öster och väster putsad grund medan mittdelen är byggd på plintar. Åt söder, mot gårdsplanen, finns två enluftfönster, det ena med liggande format placerat ända uppe vid takfoten. Det finns tre entrédörrar, från vänster är de en vit dörr, en ekdörr med sidoljus och en glasad aluminiumdörr. Till vänster finns även en vit garageport. Till de två högra dörrarna finns en träavsats med trappa, ramp och träräcke i tryckimpregnerat virke. Över träavsatsen finns ett skärmtak täckt med enkupiga röda lertegelpannor. Norra fasaden har enluftsfönster, varav flera har ett liggande format placerade uppe vid takfoten. Ett av dem är förspikat. Det finns en igensatt vit dörr på vänstra delen av fasaden. Två betongplintar står kvar från en borttagen trappa. Gaveln åt väster saknar fönster och dörrar. Det verkar dock ha funnits en dörr här tidigare eftersom det finns en gjuten trappa med stort vilplan mot fasaden. Åt väster på taket finns en röd tegelskorsten.



Västra fasaden på tillbyggnaden åt väster saknar idag fönster och dörrar, men eftersom det finns en trappa med vilplan har det troligen funnits en dörr tidigare.



Ovan: Åt söder har den västra tillbyggnaden flera dörrar och en port. Upptill det som idag är entrén till gymmet finns en träramp med trappa och avsats.



Till vänster: På baksidan finns en igensatt dörr. Två betongplintar finns kvar efter en borttagen trappa.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Byggnaden har idag en något brokig karaktär vilken dels präglas av det tidiga 1900-talets utseende, dels av de ombyggnader som gjorts efterhand som matvarubutiken utvecklats från speceriaffär till snabbköpsbutik.

Karaktärsdrag som finns kvar från byggnadens första tid som speceriaffär, framförallt efter ombyggnaden 1907:

- Profilerade taktassar på tvåvåningsdelen i söder (1).
- Trekantiga spröjsade fönster högst upp på gavelröstena på tvåvåningsdelen. Det åt öster har tillkommit vid ombyggnaden, det åt väster senare när takformen ändrats (2).
- Byggnadens träpanel, med den övre delen som avslutas mot den nedre med figursågade underbrädor (3).
- Ljus färgsättning, som byggnaden har haft från den första enkla magasinsbyggnaden fram till idag.
- Stengrunden som finns på den ursprungliga vinkeln i öster och på tvåvåningsdelen i söder (4).

Karaktärsdrag som finns kvar från ombyggnaden av butiken på 1930-talet:

- Husets volym.
- Det framskjutande partiet på fasaden mot Skintabyvägen som kom till när affären fick ny entré och skyltfönster (5).
- Rött lertegeltak. Efter ombyggnaden på 1930-talet har byggnaden rött lertegeltak. Alla tillkommande tillbyggnader har också fått rött lertegeltak, vilket idag är karaktärskapande på byggnaden.

Karaktärsdrag som finns kvar från senare ombyggnad till snabbköpsbutik:

- Liggande fönstersättning. När byggnaden ändrades till snabbköpsbutik där kunderna själva plockar till sig varorna, krävdes troligen mer vägg-yta och byggnaden fick då högt placerade fönster med liggande format (6).
- En liten detalj som väcker minne om den tekniska utvecklingen i samhället är de porslinsisolatorer som sitter på fasaden (7).

KULTURHISTORISK VÄRDERING

Harplinge bygdegård är en byggnad som under lång tid haft en stor betydelse i bygden, inte minst som matvarubutik tillhörande Kooperativa förbundet, KF, och som haft namn som Handelsföreningen och Konsum. Den ursprungliga butiken har byggts om flera gånger och anpassats efter samtidens butiksideal. Vid en första ombyggnad tillkom det utskjutande entrépartiet med djupa skyltfönster och vid senare ändring de högt placerade och liggande fönstren, troligen för att utnyttja väggarna bättre i snabbmatsbutiken. Även efter att butiken lagts ned har byggnaden haft betydelse för Harplingeborna, först som bygdegård och sedan som fritidsgård.



Enligt den länstäckande bebyggelseinventeringen av kulturhistoriska värden som utfördes under 2005-2009 placerades Harplinge bygdegård i klass C med följande värden:

Samhällshistoriskt värde: Varit matvarubutik under mycket lång tid och har varit en viktig del av samhällets framväxt.

Miljöskapande värde: Äldre byggnad i en annars varierande bebyggelse men med typisk placering nära järnvägen och vid en korsning mellan järnväg och väg.

Byggnadshistoriskt värde: Byggnaden har idag ett utseende som vid första anblick kan uppfattas som ganska udda, men många av de karaktärsdrag som byggnaden har idag har att göra med utvecklingen från den tidiga speceriaffären till snabbköpsbutiken.

Identitetsvärde: Byggnad som funnits under mycket lång tid och varit matvarubutik och samlingsplats för många generationers Harplingebor.

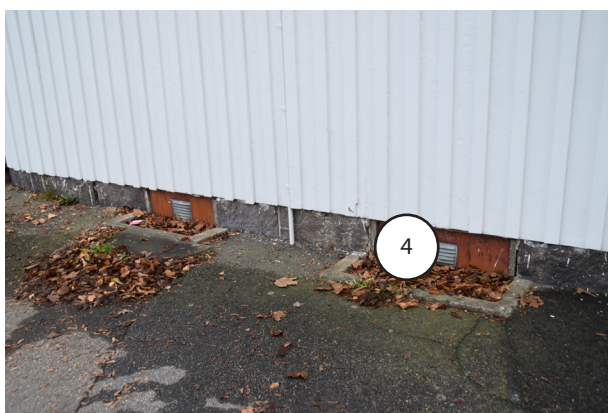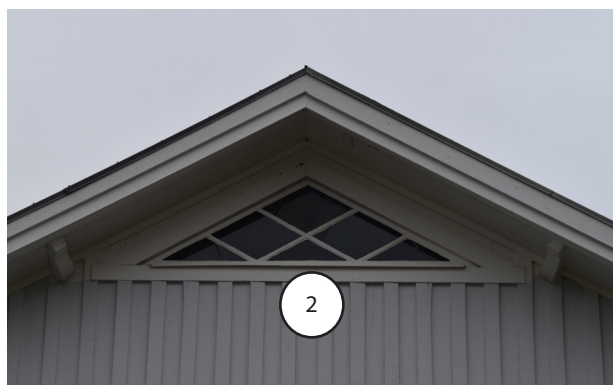

KONSEKVENSBESKRIVNING

Om planen möjliggör att den aktuella bygganden skulle komma att rivas eller på annat sätt ändras markant försvinner ett av ortens äldre hus och en stor del av Harplinges historia och en förr viktig funktion på orten. Handelsföreningen och sedan Konsum har varit en av de verksamheter i Harplinge som speglar ortens framväxt och är en typ av verksamhet som haft en samhällsbärande funktion. Den aktuella byggnaden visar även på butikernas utveckling genom åren och hur de förändrats vilket har ett samhällshistoriskt värde.

Trots att huset förändrats en del under de senaste åren har det fortfarande vissa bevarade detaljer så som stengrund, taktassar, träpanel, ljus färgsättning och spröjsade trekantiga fönster. Även detaljer från Konsumbutiken så som högt placerade fönster och ett utskjutande entréparti, dock utan entré och skyltfönster, finns bevarat. En rivning eller en större ombyggnation av byggnaden bedöms få en negativ konsekvens för orten då en stor del av dess historia försvinner.

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, framförallt ett samhällshistoriskt, och bör därför bevaras och förses med varsamhetsbestämmelser.

Delar av husets äldre årsringar finns bevarat och kan med ett fåtal insatser återställas vilket rekommenderas vid förändring. Exempel på det är det utskjutande entrépartiet som idag saknar entré och skyltfönster, men som med en liten insats kan återfå sitt ursprungliga uttryck.

REKOMMENDATIONER

Vid en eventuell renovering/ombyggnation av Harplinge Bygdegård bör vissa av byggnadens huvudsakliga karaktärsdrag bevaras så att dess kulturhistoriska värde inte minskar.

Förslag på lämpliga varsamhetsbestämmelser:

- Byggnadens befintliga volym och taklutning bibehålls.
- Taken ska vara belagda med rött enkupigt lertegel, alternativt listtäcktt svart papp.

- Fasader skall vara av träpanel, spetsågad mellan den övre och nedre delen av fasaden och målad i en ljus kulör.
- Ursprungliga detaljer så som profilerade taktassar, stengrund, samt trekantiga spröjsade fönster ska bevaras enligt befintligt utseende.

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Bebyggelseregistret, BeBR, Riksantikvarieämbetet, <https://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret-bebr/>

Erlandsson, Axel, Harplinge Handelsförening 1902-1942. Halmstad 1942.

Hallands konstmuseum: Äldre fotografier från Digitalt museum. <https://digitaltmuseum.se/>

Halmstads kommun, Bygglövsritningar.

Harplinge hembygdsförening, Äldre fotografier och information.

Harplinge inköpsförening 1897-1997. Skrift.

Kulturmiljöprogram för Halmstads kommun. 2014

Unnerbäck, Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetet 2002

RAPPORTER KULTURMILJÖ HALLAND 2022

2022:1	Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn 2021.	2022:45	Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:2	Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27, L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.	2022:46	Kvarndalen i Ulvatorpsbäcken, underhållsätgärder
2022:3	Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering	2022:47	Falkenbergs rådhus, fasadrenovering
2022:4	Alafors kvarn, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring	2022:48	Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arkeologisk utredning 2022
2022:5	T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning	2022:49	Okome kyrka, högtalare
2022:6	Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26 m fl	2022:50	Sankt Nikolai kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:7	Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan	2022:51	Skottorps slott, Renoveringsätgärder - trädgårdsmästeriets magasin
2022:8	Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, Arkeologisk utredning steg 1	2022:52	Grävutredning vid återinvigning av Lugnarohögen 12 juni 2022, Halland, Hasslövs socken, Hasslöv 1:26, Publik arkeologisk undersökning 2022
2022:9	Övraby VA, Övraby socken, Halmstad 9:26, Arkeologisk utredning 2021	2022:53	Staffens hembygdsgård, stråtak
2022:10	Tidigmoderna odlingslager och bebyggelselämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020	2022:54	Slamsugning under golv i färgeribyggnad, Falkenberg, Vitan 9, RAÅ Falkenberg 16:1, L1997:2181, Arkeologisk undersökning
2022:11	Skottorps slott, Renoveringsätgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan	2022:55	Norra station, antikvarisk förundersökning. Halmstad 5:6.
2022:12	Eskilstorp, planutredning	2022:56	Skottorps slott - Trädgårdsmästarebostaden
2022:13	Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning	2022:57	Kulturhuset, Folkparken 3, Halmstad, rivningsdokumentation
2022:14	Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning	2022:58	Vessige kyrka, tornhuv och fönster
2022:15	Armékåren 14, antikvarisk förundersökning	2022:59	Ljunby kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk bevarandeplan
2022:16	Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan	2022:60	Bastionen i Norre katts park, kulturhistorisk utredning
2022:17	Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m	2022:61	Tönnersjö kyrkas tidigmedeltida västmur med portalöppning, Arkeologisk undersökning 2020
2022:18	Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6	2022:62	Vinbergs kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk bevarandeplan
2022:19	Teater Storan, Svårdet 8, Antikvarisk medverkan	2022:63	Gravhögen i Rotorp, Halmstad 3:20, L1997:5098, Arkeologisk förundersökning 2021
2022:20	Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning	2022:64	Inför våtmarksområde i Galtabäck. Varbergs kn, Tvååker sn, Galtabäck 2:4, Arkeologisk utr. 1 2022
2022:21	Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk förundersökning av L2020:6458	2022:65	Linnås 1:9, Hylte kommun, Långaryd socken, Linnås 1:9, Långaryd socken, Arkeologisk utredning 2022
2022:22	Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan	2022:66	Hjuleberg - Solcellspark, Abilds socken, Hjuleberg 2:1, Miljökonsekvensbeskrivning 2022
2022:23	Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan	2022:67	Femsjö skolor - fönsterrenovering
2022:24	Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022	2022:68	Berte Qvarn - Kulturmiljöutredning
2022:25	Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022	2022:69	Rudan 3 - Stenansikten. Antikvarisk medverkan 2022
2022:26	Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan	2022:70	Bryggghuset vid Slottsmöllan - fasadrenovering, antikvarisk medverkan 2022
2022:27	Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021	2022:71	Rådhuset i Laholm, Lagaholm 4:1, Antikvarisk förundersökning och åtgärdsförslag
2022:28	Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan	2022:72	Backstugan i Fladalt - takomläggning, Antikvarisk medverkan 2022, Fladalt 1:44, Våxtorps socken, Laholms kommun.
2022:29	Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeologisk utredning 2022	2022:73	"Lilla Bjärbygården", antikvarisk utredning. Fyllinge 20:393, T rönninge socken
2022:30	Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan	2022:74	Jungfrun 1, antikvarisk förundersökning, Halmstad.
2022:31	Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, Arkeologisk utredning 2022	2022:75	Wallens slott - Fönster, antikvarisk medverkan 2022, Vallen 1:23, Våxtorps socken, Laholms kommun
2022:32	Krukmakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning	2022:76	Väröbacka, kulturmiljöutredning inför fördjupad översiktsplan
2022:33	Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsätgärder, antikvarisk medverkan	2022:77	Moderna fastigheter med historiskt djup Halland, Eldsberga sn, Eldsberga 5:4, 6:2, RAÅ 119:1, Arkeologisk undersökning 1988 och 1989
2022:34	Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk Konsekvensbeskrivning	2022:78	Skummeslövs kyrka, dränering. Antikvarisk medverkan 2021.
2022:35	Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning	2022:79	Nedbrunnet kök under nygatan. Halmstad 5:1, Nygatan (RAÅ Halmstad 44:1/L1997:3939), Arkeologisk schaktövervakning 2021
2022:36	Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan	2022:80	Radiobyn Grimeton, Antikvarisk medverkan. Grimeton 13:42, Grimeton socken, Varbergs kommun
2022:37	Värö kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk medverkan	2022:81	Varbergs kyrka, ändring av brandlarmsdon, antikvarisk medverkan
2022:38	Stafsinge kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan	2022:82	Hemmanet Ås gårdstomt, Halland, Dagsås sn, Fornlämningen L L2022:9473, Fastigheten Klev 3:1, Arkeologisk förundersökning 2021
2022:39	Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeologisk förundersökning 1994	2022:83	Bollatebygget, antikvarisk medverkan vid omtäckning av halmtak, Bållalt 2:8, Knäreds sn, Laholms kommun
2022:40	Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys	2022:84	Morup 20:1, Morups sn, Falkenbergs kn, L2018:1193, L2018:1194, Arkeologisk förundersökning 2022
2022:41	Knobesholm, vattenvårdsätgärder	2022:85	S:t Clemens kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:42	Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra socken, Arkeologisk undersökning 2020	2022:86	Skummeslövs kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:43	Från brons till järn en boplatz vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk förundersökning 2021	2022:87	Harplingegården, Harplinge 5:49, Kulturhistorisk utredning
2022:44	Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022	2022:88	



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

POSTADRESS: TOLLGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: KANSLI@MUSEUMHALLAND.SE | HEMSIDA: WWW.MUSEUMHALLAND.SE